



INSTRUKTIONSMANUAL T20



Innehåll

- 1.Introduktion
- 2.Knappförklaringar
- 3.Displayer
- 4.Användning
 - 4.1 Nollställning
 - 4.2 Tarering
 - 4.3 Ändra viktenhet
- 5.Batteri
- 6.Parametrar
 - 6.1 Gå in i menyläge
 - 6.2 Kalibrering
 - 6.3 Ändra kapacitet
 - 6.4 Interna skaldelar
 - 6.5 Bakgrundsbelyning
 - 6.6 Automatisk avstängning
 - 6.7 Ändra viktenheter

Scandinavian Scale Company AB
Järnvägsgatan 23
SE-365 42 HOVMANTORP
Tel : 0478-41485
Fax : 0478-41487
Mail : info@scandscale.com
WWW : www.scandscale.com

1. Introduktion

T20 är en våg främst avsedd för storkök, lantbruk och liknande ändamål. Alla vågar har tarafunktion och möjlighet att ställa in olika viktenheter.

2. Knappförklaringar

ON/OFF	-	Startar / Stänger av vågen
TARE/UNIT	-	Tarerar våg, håll knappen intryckt 4 sekunder för att byta viktenhet
ZERO	-	Nollställ vågen

3. Displayer

Vågen har LED-display och visar följande :

Zero	-	Visar att vågen är nollställd
Stable	-	Visar att vågen är stabil
Net	-	Visar att vågen är tarerad
Ett batteri	-	Batterinivå låg, om vågen visar denna symbol så ladda vågen omgående
kg	-	Viktenhet är för tillfället kg
U2	-	Viktenhet nr2 är inställd (standardinställning är g)

4. Användning

4.1 Nollställning av våg

Man kan inom 10% av vågens maxkapacitet nollställa vågen. Nollknappen används enbart om vågplattformen är tom och vågen har ett restvärde i displayen.

Vågen har en inbyggd nollföljningsfunktion för att minimera drift vid exempelvis temperaturskillnader. Skulle vågen ändå visa ett restvärde så använd nollknappen vid tom plattform.

4.2 Tarering

Nollställ vågen genom att trycka på ZERO knappen om nödvändigt. Nollställningsindikatorn ska vara tänd.

Placera exempelvis en förpackning på plattformen, nu kommer viktvärdet av behållaren att visas.

Tryck på TARE/UNIT knappen för att tarera vågen. Viktvärdet som visades har sparats som taravärde och det värdet är nu borträknat från den totala vikten och enbart displayen visar nu noll. NET indikatorn är tänd. När en produkt nu lastas på plattformen så visas enbart vikten av själva produkten. Vågen kan tareras ytterligare en gång om man vill veta vikten på en annan sorts produkt som ska läggas i förpackningen.

När förpackningen tas bort från plattformen så visas ett negativt värde i displayen. Om vågen tarerades precis innan förpackningen lyftes av så visas vikten av hela förpackningen inklusive innehåll som ett negativt värde. Noll indikatorn kommer också att lysa och visa att vågen är tillbaka i samma läge som den var när nollknappen senast användes.

4.3 Ändra viktenhet

Håll TARE/UNIT knappen intryckt i 4 sekunder och växla mellan kg och g.

5. Batteri

Vågen har en inbyggd batterifunktion och kan användas med 3st R20-batterier. Det finns ingen laddningsfunktion inbyggd så det går ej att ladda med hjälp av den medföljande adaptern.

6. Parametrar

6.1 Gå in i menyläge

Vågen har 5 parametrar som kan ställas in av användaren samt en metod för att kalibrera vågen.

För att ställa in parametrar eller kalibrering stäng först av vågen, håll sen TARE/UNIT knappen intryckt och tryck på ON/OFF knappen tills det visas "F0 CAL" i displayen.

6.2 Kalibrering

Efter att ha gått in i menyläge visar displayen "F0 CAL". Tryck på TARE/UNIT knappen och displayen visar "UnLoAd", avlasta plattformen och efter att stabilitetssymbolen varit tänd i c:a 10 sekunder tryck på TARE/UNIT knappen igen. Displayen visar nu en kalibreringsvikt (ändra kalibreringsvikt genom att trycka på ZERO knappen), när kalibreringsvikt är vald så tryck på TARE/UNIT knappen igen och displayen visar nu "LoAd".

Ställ kalibreringsvikten på plattformen och när stabilitetssymbolen varit tänd i c:a 10 sekunder tryck på TARE/UNIT knappen igen. Displayen visar nu "PASS" om kalibreringen gick igenom utan problem och "FAIL" om något gick snett under kalibreringen. Om den visar "FAIL" så gör om allting från början och kontrollera att allting görs rätt.

6.3 Ändra kapacitet

Efter att man gått in i menyläge så tryck på ZERO knappen en gång så att displayen visar "F1 CAP", tryck på TARE/UNIT knappen för att gå in i menyn. Välj nu kapacitet med ZERO knappen och när önskad kapacitet är vald så tryck på TARE/UNIT knappen för att bekräfta. OBS : För att ändra kapacitet i vågen så krävs det att bygeln för detta är sluten och att rätt lastcell har monterats. Kontrollera med SSC AB innan.

6.4 Interna skaldelar

Efter att ha gått in i menyläge så tryck på ZERO knappen 2 gånger så att displayen visar "F2 inP", tryck på TARE/UNIT knappen för att gå in i menyn. Displayen visar nu vågens interna skaldelar. Tryck på TARE/UNIT knappen för att gå tillbaka till tidigare meny.

6.5 Bakgrundsbelysning

Efter att ha gått in i menyläge så tryck på ZERO knappen 3 gånger så att displayen visar "F3 bl-", tryck på TARE/UNIT knappen för att gå in i menyn. Använd ZERO knappen för att välja i menyn mellan "off" - alltid av och "on" - alltid på. Bekräfta med TARE/ZERO knappen

6.6 Automatisk avstängning

Efter att ha gått in i menyläge så tryck på ZERO knappen 4 gånger så att displayen visar "F4 oFF", tryck på TARE/UNIT knappen för att gå in i menyn. Tryck på ZERO knappen för att välja avstängningstid (0,3 eller 10minuter). Tryck på TARE/UNIT för att bekräfta.

6.7 Ändra viktenheter

Efter att ha gått in i menyläge så tryck på ZERO knappen 5 gånger så att displayen visar "F5 Unt", tryck på TARE/UNIT knappen för att gå in i menyn. Använd ZERO knappen för att välja mellan lb, g. Bekräfta med TARE/UNIT knappen.

Parametrar som visas efter är endast för tekniker att justera.